

コムスのリコールについて

届出番号5848
リコール開始日7月15日

平成24年から令和7年に生産したコムスの一部車両につきまして、令和8年7月15日に下記内容のリコールを国土交通省へ届け出しました。

ご愛用の皆様にはご迷惑をおかけし誠に申し訳ございませんが、弊社からダイレクトメールでご案内させていただきますので、お早目に点検・修理をお受けいただきますようお願い申し上げます。

リコールの概要

1. 不具合の状況

パーキングブレーキレバーにおいて、

- ①ボールの製造管理が不十分なため、硬度が不足しているものがあり、レバーに強い衝撃が加わるとボールの先端が破損することがあります。そのままの状態で使用を継続すると、ボールが摩耗し、レバーを引き上げても保持できなくなることがあります。
- ②ケーブルガイドブラケットの製造管理が不十分なため、当該ブラケットの溶接が不足しているものがあります。そのため、パーキングブレーキを繰り返し操作すると、当該ブラケットの溶接が剥がれ、パーキングブレーキケーブルが入り込んで、レバー引き代が増加することがあります。

上記により、最悪の場合、パーキングブレーキが効かなくなり、車両が動き出すおそれがあります。

2. 改善の内容

全車両、パーキングブレーキレバーを良品と交換し、パーキングブレーキケーブルおよびパーキングブレーキブラケットを新品と交換します。なお、当該ケーブルにスペーサが取り付けられているものは、スペーサを取り外します。

3. 対象車両

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲および製作期間	リコール対象車の 台数
トヨタ オート ポデー	ZAD-TAK30	コムス	TAK30-000101～TAK30-011888 平成24年7月4日～令和7年4月8日	11,467台
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年7月4日～令和7年4月8日	(計11,467台)

注意：

(1)対象車の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれますので、詳細については、お買い上げいただきました販売店にお問い合わせください。

(2)対象車の製作期間はご購入の時期とは異なります。

備考：

本件は、令和8年1月14日付け届出番号「5762」にてリコール届出を行ったものですが、新たに原因が判明したため、改善措置の内容及び対象範囲を見直し、再度届出を行うものです。

また、届出番号「5762」の改善措置内容を含んでおり、本リコール届出の改善措置の実施により、リコール「届出番号5762」も実施したものとみなすことができます。

お客様へのお願い

ご愛用の皆様にはご迷惑をおかけして誠に申し訳ございませんが、弊社からダイレクトメールにてご案内させていただきますので、お早目に点検・修理(無料)をお受けいただきますようお願い申し上げます。

なお、誠に勝手ではございますが、準備が届き次第、ご案内させていただいておりますので、連絡が遅くなる場合もありますことをご了承ください。

ご愛用の皆様には大変ご迷惑をおかけ致しますことを、心からお詫び申し上げます。

【お問い合わせ先】


トヨタ車体株式会社 品質保証部 品質情報室

フリーダイヤル：0120-100-804

受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00

(土日、弊社所定の休日を除く)

改善箇所説明図①

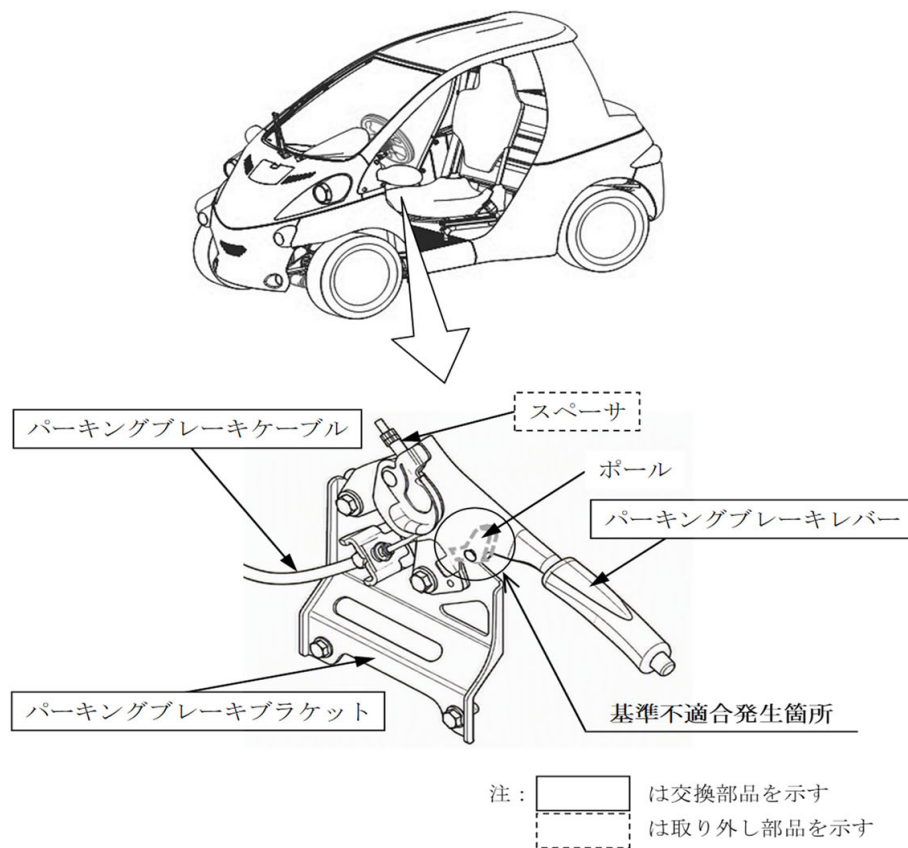

パーキングブレーキレバーにおいて、ポールの製造管理が不十分なため、硬度が不足しているものがあり、レバーに強い衝撃が加わるとポールの先端が破損することがあります。そのままの状態で使用を継続すると、ポールが摩耗し、レバーを引き上げても保持できなくなることがあります。最悪の場合、パーキングブレーキが効かなくなり、車両が動き出すおそれがあります。


改善内容

全車両、パーキングブレーキレバーを良品と交換し、パーキングブレーキケーブルおよびパーキングブレーキブラケットを新品と交換します。なお、当該ケーブルにスペーサが取り付けられているものは、スペーサを取り外します。

識 別

改善実施済車には、運転者席シートベルトアンカ付近にNo.5848のステッカーを貼付します。

改善箇所説明図②

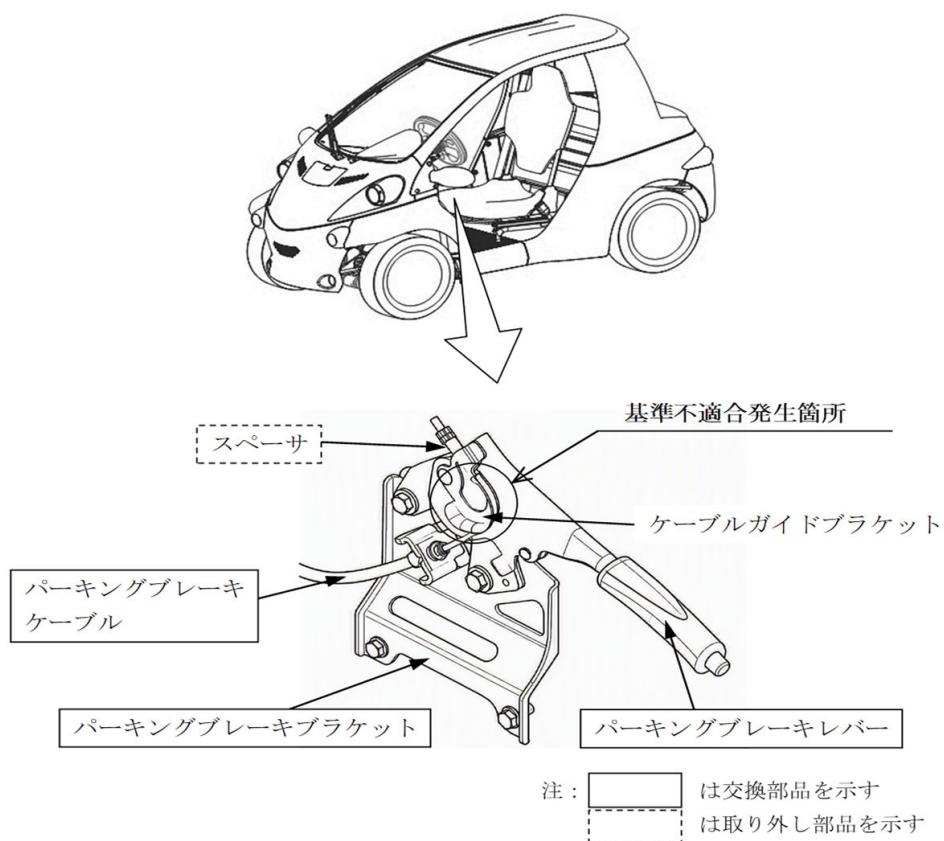

パーキングブレーキレバーにおいて、ケーブルガイドブラケットの製造管理が不十分なため、当該ブラケットの溶接が不足しているものがあります。そのため、パーキングブレーキを繰り返し操作すると、当該ブラケットの溶接が剥がれ、パーキングブレーキケーブルが入り込んで、レバー引き代が増加することがあります。最悪の場合、パーキングブレーキが効かなくなり、車両が動き出すおそれがあります。

改善内容

全車両、パーキングブレーキレバーを良品と交換し、パーキングブレーキケーブルおよびパーキングブレーキブラケットを新品と交換します。なお、当該ケーブルにスペーサが取り付けられているものは、スペーサを取り外します。

識 別

改善実施済車には、運転者席シートベルトアンカ付近にNo.5848のステッカーを貼付します。